

河北省公路工程质量安全监督站

抽查意见通知书

基本情况	项目名称	邢临高速公路(G2516)2018年路面病害处治工程	合同段	
	建设单位 (项目法人)	河北邢临高速公路开发有限公司	负责人	任松岩
	施工单位	吉林省亨通公路建设集团有限公司	负责人	王海亮
	监理单位	河北通达工程监理有限公司	负责人	靳志刚
质量问题及 整改要求	1、加强原材料的质量源头控制。 2、进一步完善试验段总结和质量、安全责任登记表。 3、进一步控制封层热沥青的撒布量和撒布料的洁净度，侧壁热沥青应喷刷到位。 4、现场抽测标线的厚度、逆反射系数数据不均匀，应加强标线的施工工艺控制。 5、加强现场铣刨平整度的控制。 6、现场警示锥筒摆放不整齐，部分间距较大，要进一步加强交通组织，完善施工现场安全防护措施。 7、完善沥青混凝土运输的保温措施 8、第三方检测要加强对原材料和工程实体的过程检测。 检查人： 张风旗 孙艳智 2018年10月12日			
受检单位 签收	2018年10月12日			

注：本表一式三份，建设单位（项目法人）监理单位及项目监督机构各一份。

邢临高速公路（G2516）2018 年路面病害 处治工程

抽 查 意 见 回 复

业主单位： 河北邢临高速公路开发有限公司

监理单位： 河北通达工程监理咨询有限公司

施工单位： 吉林省亨通公路建设集团有限责任公司

吉林省亨通公路建设集团有限责任公司
邢临高速 2018 年路面病害处治工程项目部

2018 年 10 月 13 日

邢临高速公路（G2516）2018 年路面病害处治工程 抽查意见回复单

项目名称：邢临高速公路（G2516）2018 年路面病害处治工程

致：河北省公路工程质量监督站

我项目部收到贵站的抽查意见通知书后，已按要求完成了整改工作，具体整改情况如下：

1、存在问题：加强原材料的质量源头控制

整改结果：我项目部在原材料进场之前按批次取样进行试验合格后方可进场。原材料进站后在监理工程师的见证下再次取样进行试验，每项试验参数合格后方可使用，在试验结果出来之前不得用于生产沥青混合料。（见图一）

预防措施：严格执行取样试验检测程序，未经检测或检测不合格的原材料不得用于生产沥青混合料

2、存在问题：进一步完善试验段总结和质量、安全责任登记表。

整改结果：我项目部根据试验段的实际情况对试验段总结进行了完善，同时质量、安全责任登记表已经建设单位审批备案。（见附表）

3、存在问题：进一步控制封层热沥青的撒布量和撒布料的洁净度，侧壁热沥青应喷刷到位。

整改结果：现场通过撒布量试验检测来控制撒布量，通过筛分来保证撒布料的洁净度。重点检查侧壁的热沥青的喷刷情

况，对于漏喷的部位进行人工涂刷。（见图二、图三）

预防措施：严格按照检测频率检测热沥青的撒布量，根据检测结果指导撒布施工。从源头提高撒布料的洁净度。

4、存在问题：现场抽测标线的厚度、逆反射系数数据不均匀，应加强标线的施工工艺控制。

整改结果：通过降低标线施工推车的速度，标线的厚度得到有效控制，标线涂敷同时均匀、全面地撒布玻璃珠，并根据涂料温度严格控制撒布时间。标线在施工后，对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥。（见图四、图五）

预防措施：标线涂敷同时均匀、全面地撒布玻璃珠，并根据涂料温度严格控制撒布时间。标线在施工后，对其进行保护，防止污染和破坏，直到标线充分干燥

5、存在问题：加强现场铣刨平整度的控制。

整改结果：现场严格按照设计及规范要求进行了铣刨，及时更换新刀头，控制铣刨机的铣刨速度。铣刨清扫完成后对铣刨面进行检查和测量，查看铣刨面是否平整，松散物是否清除彻底，槽壁是否整齐垂直，经检测合格后方可进入下一道工序。

（见图六）

预防措施：铣刨机工作过程中必须控制好铣刨挖除的深度和平整度。铣刨挖除做到划线施工，铣刨机行走顺直，从而保证铣刨后的边缘顺直，并保证铣刨后的横向坡度。

6、存在问题：现场警示锥桶摆放不整齐，部分间距较大，要进一步加强交通组织，完善施工现场安全防护措施。

整改结果：加强对施工区锥桶摆放的巡视，严格按照《公路养护安全作业规程》要求摆放锥桶。（见图七、图八）

预防措施：施工区域不间断巡锥，发现路锥间距大，加密路锥，发现路锥倒地立即扶起。

7、存在问题：完善沥青混凝土运输的保温措施。

整改结果：运料车全部用棉帆覆盖保温。（见图九）

预防措施：准备充足的棉帆布，尽量在白天 8 点以后摊铺。

8、存在问题：第三方检测要加强对原材料和工程实体的过程控制。

整改结果：严格按照规范要求向第三方检测机构送检。


预防措施：提前做好送检计划、按要求及时送检。




图一



图二

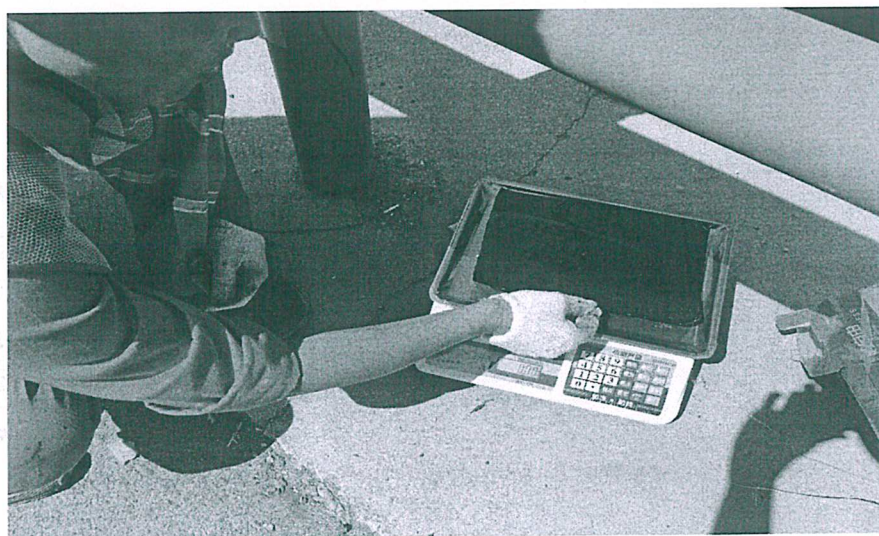

图三

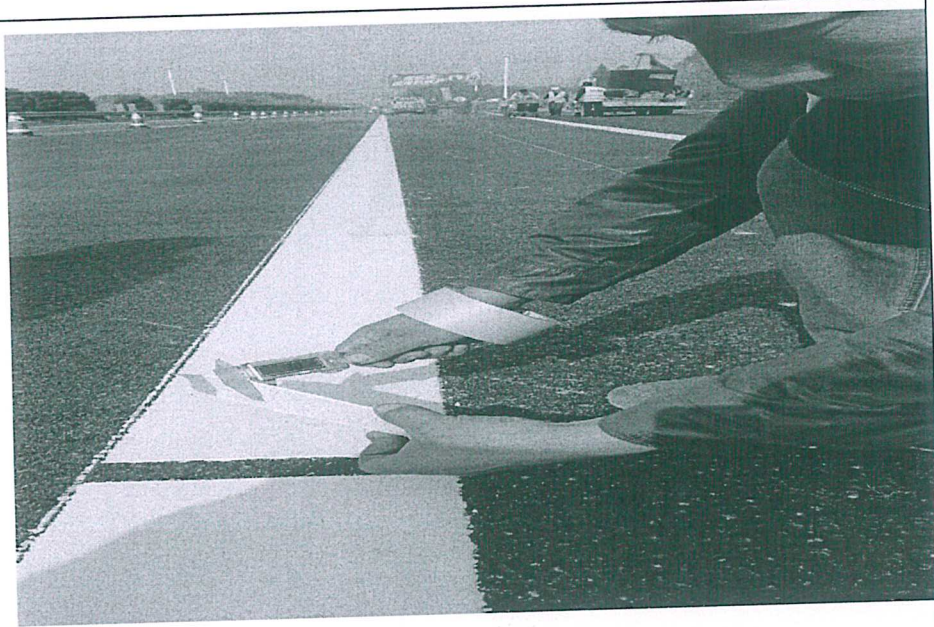

图四



图五



图六



图七



图八



图九

承包人签字 王海宝 日期: 2018.10.15

总监理工程师意见:

经复查,上述存在问题均已整改落实。
施工中严格按照预防措施及规范要求
实施。

签字: 靳志刚 日期: 2018.10.16

业主意见:

签字: 王松林 日期: 2018.10.16